



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО МОНТАЖУ КОНЦЕВЫХ МУФТ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
МАРОК ПКВТО-10 и ПКТНО-10 НА ОСНОВЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 кВ
ТУ 3599-009-04001953-00

Версия 2007 года

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция описывает технологию монтажа концевых муфт внутренней установки марки ПКВТО-10 и наружной установки марки ПКТНО-10, именуемые в дальнейшем «муфты», для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ. Муфта может быть использована с адаптерами для подключения кабелей к элегазовым устройствам.

2. МАРКОРАЗМЕРЫ МУФТ

Выбор маркоразмеров муфт в зависимости от сечения жил кабеля приведен в таблице.

Маркоразмеры муфт Сечение жил кабеля, мм²

ПКВТО-10- 50	50
ПКТНО-10- 50	50
ПКВТО-10- 70	70
ПКТНО-10- 70	70
ПКВТО-10- 95	95
ПКТНО-10- 95	95
ПКВТО-10-120	120
ПКТНО-10-120	120
ПКВТО-10-150	150
ПКТНО-10-150	150
ПКВТО-10-185	185
ПКТНО-10-185	185
ПКВТО-10-240	240
ПКТНО-10-240	240
ПКВТО-10-300	300
ПКТНО-10-300	300
ПКВТО-10-400	400
ПКТНО-10-400	400
ПКВТО-10-500	500
ПКТНО-10-500	500
ПКВТО-10-625	625
ПКТНО-10-625	625
ПКВТО-10-800	800
ПКТНО-10-800	800

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж муфт должен производиться с соблюдением общих правил техники безопасности и противопожарной безопасности согласно

«Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД-153-34.0-03.150.00, «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 10 кВ», Москва, Энергосервис, 2002 г. и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные концевые муфты.


4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Все операции выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, не допуская изменений в технологии монтажа.


4.1 Перед началом монтажа:

- проверить изоляцию кабеля на содержание влаги;
 - проверить по комплектационной ведомости наличие деталей в комплекте, соответствие комплекта сечению соединяемого кабеля;
 - подготовить рабочее место и необходимые инструменты и приспособления.
- 4.2. Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, предупреждающие попадание пыли и влаги в муфту.
- 4.3. Поверхности изоляции, оболочек или шланга кабеля, предназначенные для контакта с герметиком, должны быть очищены и обезжирены.
- 4.4. Усадку термоусаживаемых изделий производить предпочтительно газовой горелкой.
- 4.5. Для усадки горелку отрегулировать так, чтобы пламя её было синее, размытое с жёлтым языком. **Остроконечное синее пламя не допускается.**
- 4.6. При усадке термоусаживаемых трубок и манжет горелку держать в направлении усадки изделий, равномерно перемещая горелку по окружности кабеля. Прежде, чем продолжить усадку вдоль кабеля трубка должна равномерно усесть по всей окружности.
- 4.7. Поверхности усаженных трубок должны быть гладкими, без морщин и вздутий.
- 4.8. Перед усадкой термоусаживаемых элементов удалить с них бумажную маркировку.

МОНТАЖ МУФТЫ

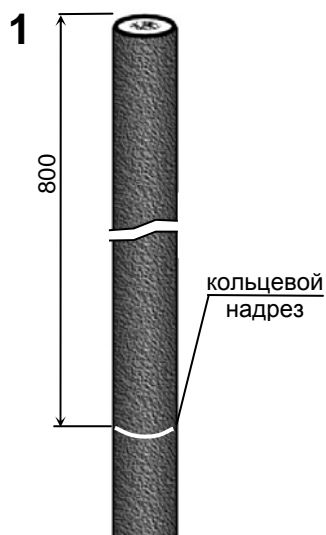

Распрямить конец кабеля на длине 1000 мм. На расстоянии 800 мм от конца кабеля выполнить кольцевой надрез по оболочке кабеля с помощью льняной нити.

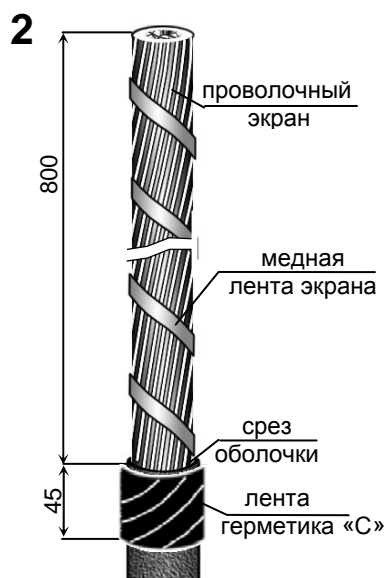


Удалить оболочку с конца кабеля до кольцевого надреза. Для облегчения снятия оболочки прогреть её пламенем горелки до температуры 50 ... 70 °С.

Удалить влагонабухающую бумагу по длине разделки.

Отгнуть медную ленту экрана и аккуратно отрезать ее по линии среза оболочки кабеля.

Салфеткой, смоченной в растворителе (бензине, уайтспирите), очистить оболочку кабеля на расстоянии 150 мм от среза.

На оболочке кабеля от среза выполнить подмотку лентой герметика «С» на ширине 45 мм.

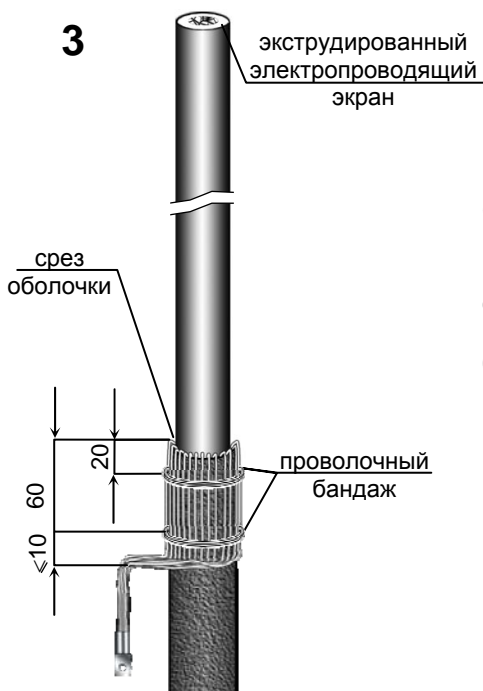


Отгнуть проволоки экрана кабеля на оболочку так, чтобы они не пересекались между собой, вдавив каждую в подмотку герметика «С». Проволоки экрана отгибать «с натягом», чтобы они плотно облегли срез оболочки кабеля.

На расстоянии 20 и 60 мм от среза закрепить проволоки экрана бандажом из 3-4 витков медной проволоки.

Проволоки медного экрана скрутить в жилу и оконцевать наконечником.

4

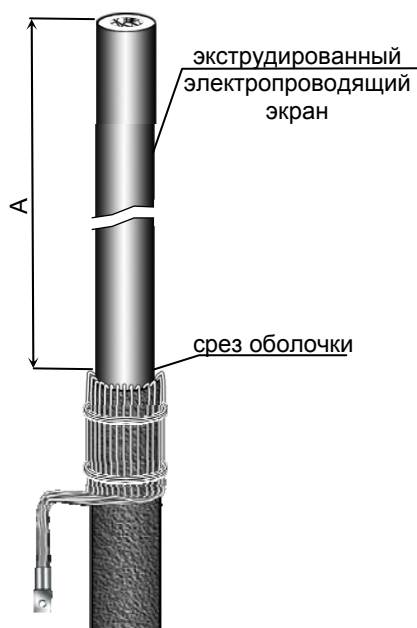


Размотать электропроводящую бумагу до среза оболочки, и аккуратно обрезать её **не повреждая электропроводящего экрана**.

Обрезать жилу кабеля на длине (A) мм от места среза оболочки.

S, мм ²	70	95	120	150	185	240
A, мм	330					
S, мм ²	300	400	500	625	800	
A, мм	340			370		

5

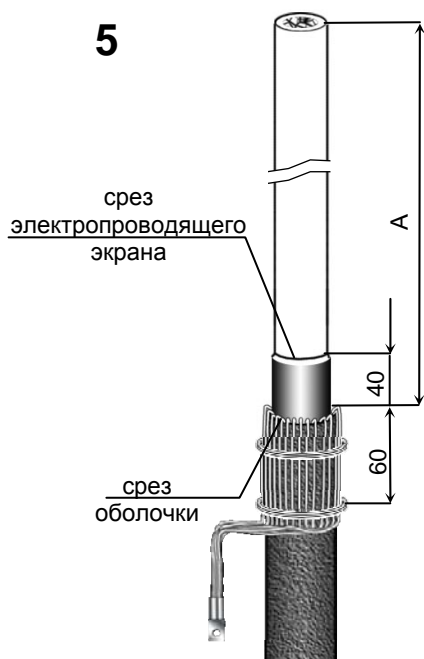


На конец кабеля надвинуть упорную шайбу, продвинув ее до среза оболочки, и с помощью специального инструмента (роликового ножа) снять электропроводящий экран с жилы кабеля, оставив участок экрана длиной 40 мм у среза оболочки кабеля.

Поверхность полиэтиленовой изоляции должна быть гладкой, без бугров, заусенцев и пятен неснятого экрана. Замеченные недостатки на поверхности полиэтиленовой изоляции устранить наждачной бумагой. Очистить поверхность изоляции жилы салфеткой, смоченной в растворителе в направлении от торца жилы к срезу оболочки кабеля.


ВНИМАНИЕ!!!

Запрещается наносить риски ножом на электропроводящий экран при разметке жилы кабеля.

Запрещается повторное снятие электропроводящего экрана специальным инструментом.

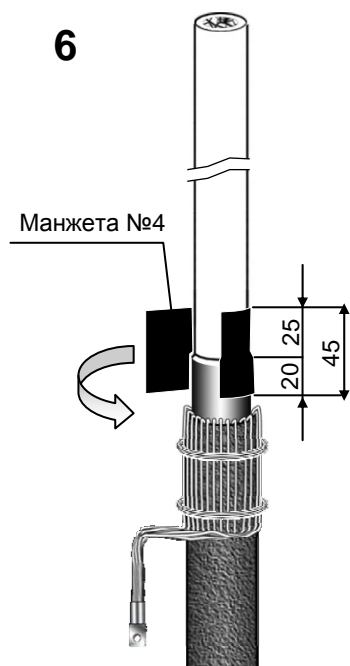


На переход (электропроводящий экран-полиэтиленовая изоляция кабеля) наложить манжету №4 (из пакета ПКВ(Н)ТО) на срез электропроводящего слоя черного цвета, длинной стороной по окружности кабеля с заходом на электропроводящий экран на 20 мм и на полиэтиленовую изоляцию на 25 мм, обжать рукой.

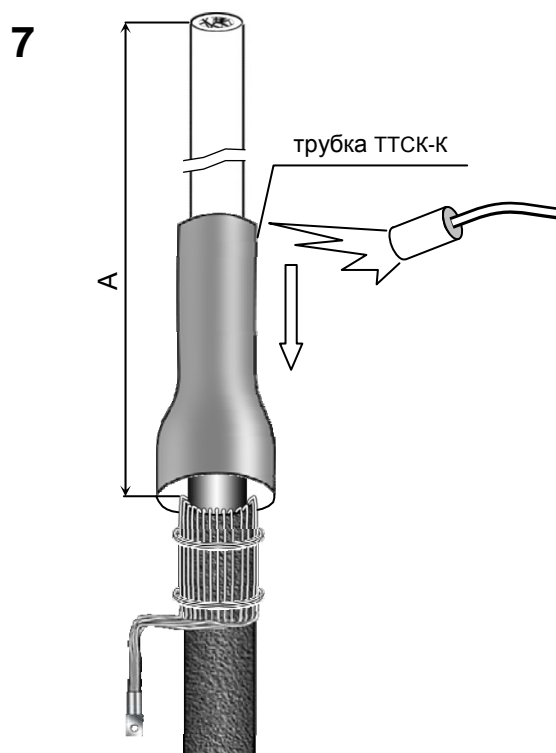

Надвинуть на жилу трубку ТТСК-К стресс-контроля до упора в отогнутые проволоки медного экрана. Усадить трубку, начиная от конца жилы по направлению проволочного экрана.

8 для жил сечением 70-240мм²

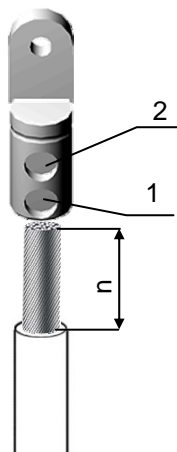


S, мм ²	70	95	120	150	185	240
n, мм	30	35	35	50	50	60
S, мм ²	300	400	500	625	800	
n, мм	70	70	95	95	100	

Снять изоляцию с жилы кабеля на расстоянии n, согласно таблице

Для жил сечением 70-240 мм²

Надеть наконечник на зачищенный конец жилы. Плавно, без рывков, затянуть два винта до срыва головок.

а для жил сечением 300-400 мм²

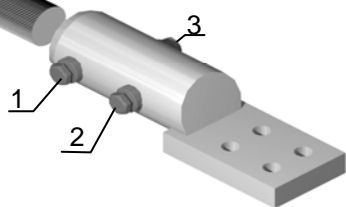


Для жил сечением 300-800 мм²


Надеть наконечник на зачищенный конец жилы. Плавно, без рывков, затянуть винты до срыва головок в последовательности, указанной на рис. 8а, 8б.

Запилить напильником острые кромки среза и резьбы винтов до получения овальной формы выступа так, чтобы высота выступа над поверхностью гильзы не превышала 1-го мм.


б для жил сечением 500-800 мм²

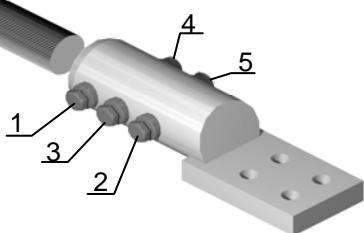


9

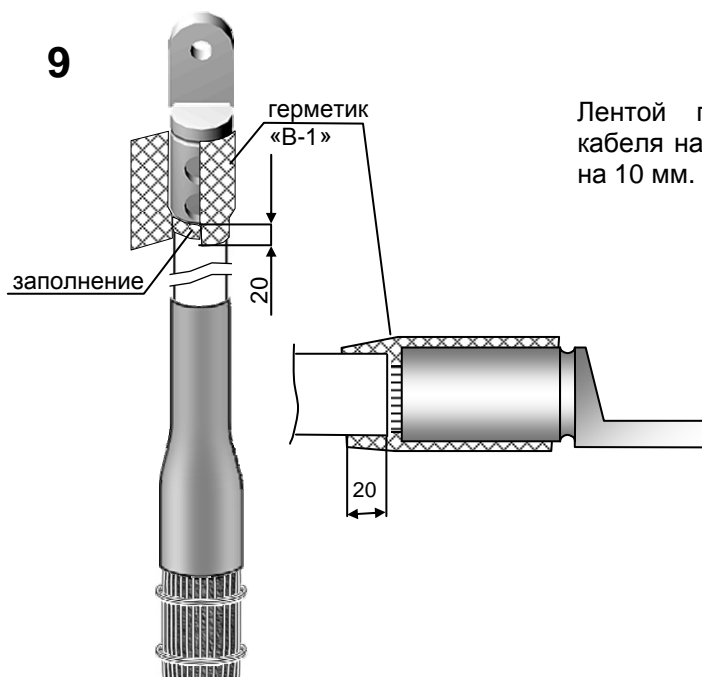

Лентой герметика В-1 обмотать наконечник и изоляцию кабеля на длине 20 мм. Ленту наматывать с перекрытием на 10 мм.

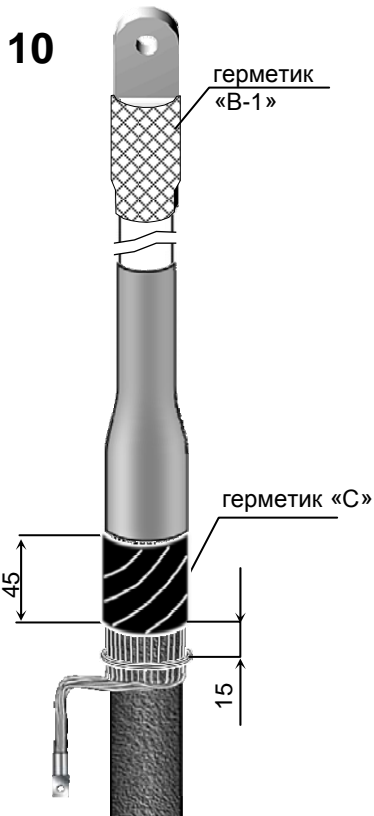


На медный проволочный экран у среза оболочки наложить ленту герметика «С» на длине 45 мм.

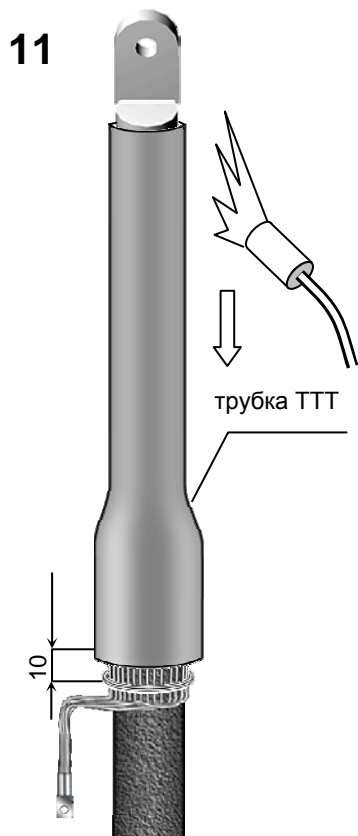

Надвинуть на конец кабеля трекингостойкую трубку (ТТТ) так, чтобы верхний конец её совпадал с краем цилиндрической части наконечника и усадить её, начиная с цилиндрической части наконечника.


12

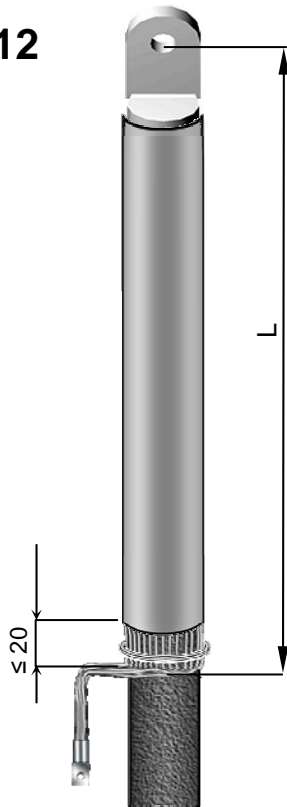

На этом монтаж концевой муфты внутренней установки закончен. Дать муфте остыть до температуры 40 – 50°C, прежде чем подвергнуть её какому-либо механическому воздействию.

Сечение кабеля, мм ²	L ± 5, мм Размер для справок
70, 95, 120, 150	430
185	440
240	430
300, 400	485
500, 625	515
800	530

13

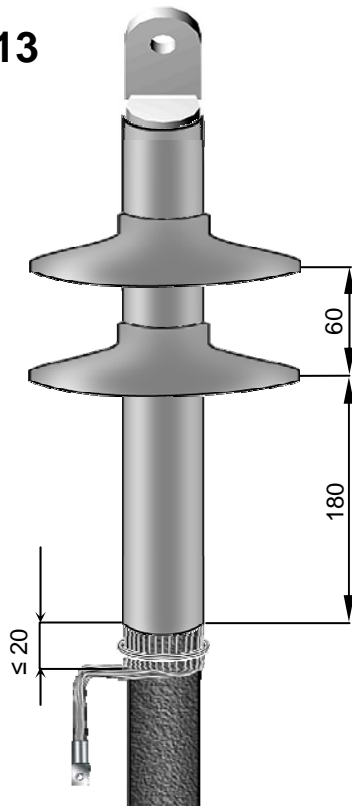

В случае концевой муфты наружной установки после усадки трекингостойкой трубки на неё надеть и усадить две термоусаживаемые «юбки» изоляторов, начиная снизу и на расстояниях, указанных на рисунке.

Ваши предложения по конструкции, монтажу и надежности муфты просим направлять в отдел маркетинга по т/ф (495) 996-61-87

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО « Подольский завод электромонтажных изделий »
142108, М.О., г. Подольск, ул. Раевского, д. 3
Т./ф: техотдел КА (495)996-61-59,
отдел сбыта (495)996-60-82